証 保証規定

株式会社カスタム

- 本器は当社基準に基づく検査により合格したもので、 下記の保証規定により保証いたします。
- 1. 保証期間中に正常な使用状態で、万一故障等が生じ ました場合は無償で修理いたします。
- 2. 本保証書は、日本国内でのみ有効です。
- 3. 下記事項に該当する場合は、無償修理の対象から除 外いたします。
- a 不適当な取扱い、使用による故障
- b 設計仕様条件等を越えた取扱い、または保管による
- c 当社もしくは当社が委嘱した者以外の改造または 修理に起因する故障
- d その他当社の責任とみなされない故障

型	番	MM-02U	,	シリアルNO.		
保証	期間	ij	年	月	H	より1ヵ年
お客様	お名前 ご住所 電話番号					様
販売店	自	E所·店名				

株式会社 カスタム


〒101-0021東京都千代田区外神田3-6-12 TEL (03) 3255-1117 FAX (03) 3255-1137 http://www.kk-custom.co.jp/

130302

4.各部の名称 ①センサー部 8888 ②表示部 (3)"▲"ボタン -1088:8886 ④"Mode"ボタン Δ Ø ∞ ⑤"心"ボタン(電源) 図1

5.操作方法

(1)本体の電源を入れます。 ひボタン⑤を押すと電源が入り図2が 表示された後、図3のように表示部②に各測定値が表示されます。 また、電源を切る時は、この心ボタン⑤を2秒以上長押しします。

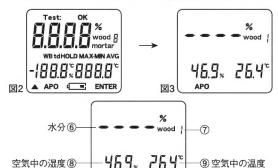

(2)測定する対象物によってレンジの切り替えを行います。希望す るレンジに、"▲"ボタン③を押して設定をしてください。レンジ は下記のように切り替わります。


└─⑩オートパワーオフ表示

ULTIMATE

デジタル水分計 取扱説明書



CUSTOM



1621.	mortary mortaro mortars
wood 1	ブナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ
wood 2	オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティー
mortar 3	セメント、コンクリート、しっくい
mortar 4	セッコウ
mortar 5	セメントモルタル
mortar 6	石灰モルタル
mortar 7	レンガ
Test	テストモード



"Test:"で本器の動作チェックを行います。表示部②に"Test:"が 表示されている時に保護ケースの上部に2つの穴があるので図 5のようにセンサー部をこれに接触させます。"Test:ok"の表示 がでたら測定が可能になります。もし"Test:ok"の表示がでない 場合は、センサー部をきれいにふきとり再度ためしてください。 測定する対象物にレンジを切替えてからセンサー部を被測定 対象にかるく突きさして表示部②の測定値が安定したところ で数値を読み取ります。

(3)電源がOFFの状態で心ボタン⑤を2秒以上長押しすると"セッ トモード"に入ります。



図6が表示された後、図7の画面に切り替わり、"On"が点滅します。

このたびは、当社製品をご購入いただき誠に有難うございます。 ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使 用ください。

なお、お読みいただきました後も、この取扱説明書を大切に保管 してください。

1.概要

MM-02U

本器は小型·軽量の水分計です。表示部は見やすいW34×H30mm の大型ディスプレイです。温湿度も同時に表示します。暗所の作業 でも見やすい目に優しいブルーのバックライト付です。 また、HOLD、MAX、MIN、AVG、MAX-MIN表示機能付です。

2.安全上のご注意


損傷や火災事故防止のため、電子レンジ等マイクロ波加熱炉での 温度測定は行わないでください。

防水について一

本器は、防水構造ではありません。屋外での測定時の雨、雪などの 天候のとき、あるいはプールや厨房など水がかかりやすい場所での 測定時は、本器の防水には十分に注意してください。

保護カバーの脱着について

保護カバーを外し測定中は本体の下に接続させてご使用いただけます。



(4)セットモード


(オートパワーオフのON/OFFの設定)

オートパワーオフ機能のON/OFFの切り替えを行います。 "On"または"OFF"が点滅している時に、"▲"ボタン③を押すと設 定の切り替えが出来ます。"On"または"OFF"を選択して"MODE" ボタン④を押してください。画面が図2に切り替わり図3の測 定モードに戻ります。

- ※オートパワーオフ機能を"ON"に設定した場合測定モード中に図 4の⑩のように"APO"とオートパワーオフ表示がされます。 "OFF"に設定した場合にはこの表示はされません。
- ※オートパワーオフは本体の動作が約10分間行われない場合、電池 の無駄な消耗を防ぐため自動的に電源が切れる機能です。

(5) その他の機能

測定モード中に"MODE"ボタン④を押す毎に表示部②上部に下 記のように表示が点灯します。

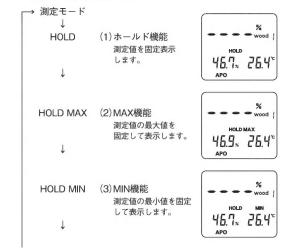

3.仕様

3-1.一般仕様

表示	4桁 1	_CD
		8.8~54.8%(ブナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ
		7.0~47.9%(オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティー)
	水分	0.9~22.1%(セメント、コンクリート、しっくい)
		0.0~11.0%(セッコウ)
測定範囲		0.7~8.6%(セメントモルタル)
		0.6~9.9%(石灰モルタル)
		0.1~16.5%(レンガ)
	温度	0~+60°C
	湿度	5~95%RH
サンプリング	1回/	秒
オートパワーオフ	約10	分(解除可)
使用温湿度	0°C ~	~+50℃、70%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度	-20	~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
電源	単4(1.5V) 乾電池×2個
電池寿命	連続	使用150時間(アルカリ電池使用時)※
寸 法	本体	のみ W50×H119×D20.6mm
	保護	カバー装着時 W50.9×H132.9×D24.7mm
重 量	約12	1g(保護カバー装着時、電池を含む)
付 属 品	取扱	説明書、ストラップ、保護カバー

※ご購入の際に、本器に出荷確認用の電池が内蔵されております。初めて ご使用頂く際には、必ず新しい電池と交換してください。

3-2.電気的仕様

(23°C±5°Cにて)

i		水分	±1%
	測定精度	温度	±0.5℃(+10~+45℃)、±2℃(左記以外)
		湿度	±2.5%RH(10~90%RH)、±5%RH(左記以外)

	水分	0.1%
分解能	温度	0.1°C
	湿度	0.1%RH



測定値の最大値から 最小値を差し引いた値 を表示します。



HOLD AVG (5) AVG機能 測定値の平均値を表示

46.8 26.4

上記(2)~(5)の機能の値をクリヤしたい場合は、電源を入れなお すか又はMAX,MIN,MAX-MIN,AVGが表示している時に"MODE" ボタン④を2秒以上長押ししてください。

します。

※(1)~(5)の値は温度と湿度のみ表示されます。但し水分の値 については計測中1回のみ(1)~(5)の表示がでます。


(8)バックライト

本器の電源がONの状態で心ボタン⑤を押すとバックライトが 点灯します。暗所での測定値の読み取りに便利です。また、15秒 後にバックライトは自動で消灯します。

6.メンテナンス

6-1.電池交換

表示部②に" [3] "が表示されたり、表 示が出なくなった場合は、電池を交換し てください。電池を交換するには本器の 電源をOFFにしてください。本体背面の カバーを上側にスライドすると裏ケー スが外れますので、古い電池を抜いて新 しい電池と交換して裏ケースを元に戻 します。



6-2.クリーニング

本器を清潔に保つために定期的に薄めた洗剤を含ませた柔らか い布で拭いてください。研磨剤や溶剤は使用しないでください。